



# บทที่ 3. การคำนวณแรงที่ใช้ตัดโลหะแผ่น

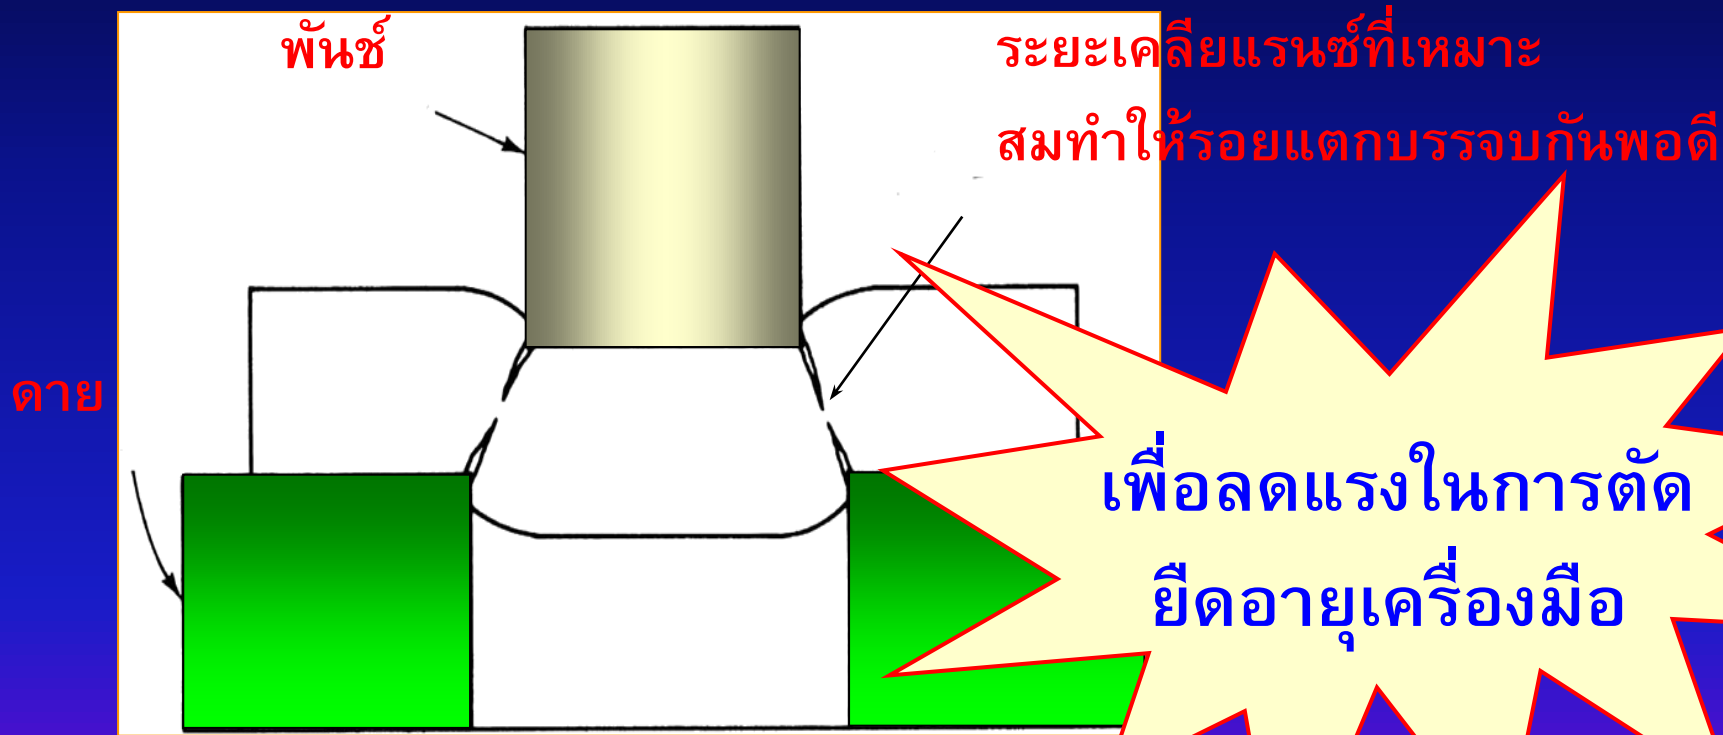


ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

## Shearing

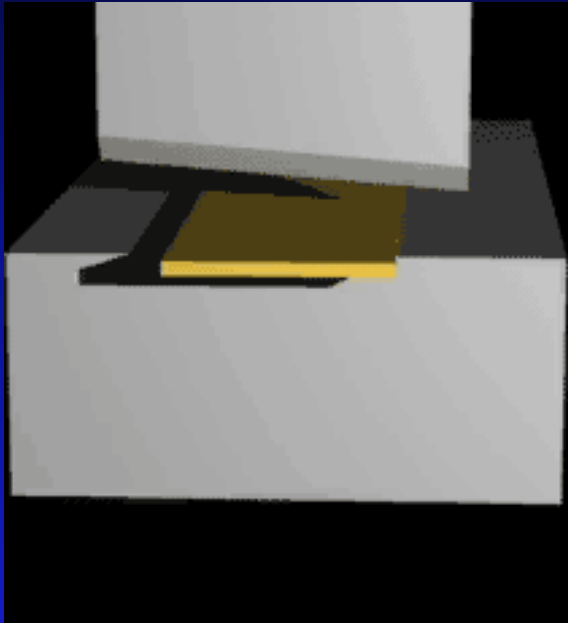

## Stamping

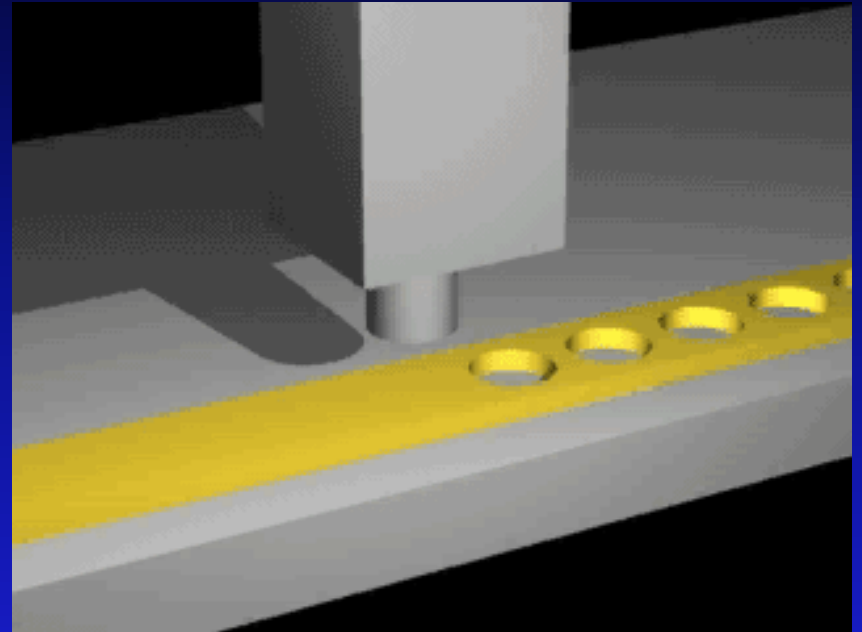



# วัตถุประสงค์

- แรงในการตัด ผิวหน้าคมตัดแบนราบ
- แรงในการตัด ผิวหน้าคมตัดเอียง
- แรงปลดแผ่นชิ้นงานให้หลุดออก (Stripping Force)
- งานหรือพลังงานที่ใช้

# การคำนวณ

1. เลือกขนาด/ต้น ที่เหมาะสมของเครื่องปั๊ม
2. คำนวณหาขนาดของชิ้นส่วนที่จะใช้ทำแม่พิมพ์
3. งานหรือพลังงาน คำนวณหาขนาดของมอเตอร์  
เครื่องปั๊มโลหะ
4. แรงดันปลดแผ่นชิ้นงาน หาขนาดและการอัดตัว  
ของสปริง หรือขนาดของยางยูริเทน

ความแข็งแรงเหนียวของโลหะ คือ

ความต้านทานการตัดของโลหะนั้นในแม่พิมพ์  
จะมีหน่วยเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว นิวตันต่อตาราง  
เมตร หรือ ปาสคาล

ความแข็งแรงเหนียวจะเป็นสิ่งชี้ให้เห็นถึงว่า ความเค้น  
ที่ถูกกระทำขึ้นบนโลหะนั้นเกิดการเหนียวขาดได้



# การที่ลับผิวหน้าคมตัดของฟันหรือดาบให้เป็นมุม

1. ช่วยลดแรงในการตัด
2. การสร้างมุมเอียงที่ผิวหน้าคมตัดมีข้อดีทางกลก็คือ ถ้ามุมเอียงยิ่งมากแรงที่ใช้ยิ่งน้อยลง
3. แรงที่ใช้ตัดมีมากกว่าขนาดของเครื่องปั๊มโลหะ มุมจะทำให้ใช้ตัดโลหะได้ดีขึ้น

การตัดเงื่อนไขคอมพอน์นี้อาจจะตัด

คอมพอน์หรือลง

เอียงเป็นมุมเดียว

เอียงสองมุมร่วมกัน

ตัดเป็นรูปโค้งเข้า

รูปโค้งออก


รูปร่างอย่างอื่น



# แรงที่ใช้ตัดโดยใช้ผิวหน้าคมตัดแบนราบ

$$F = \frac{Lt\sigma_s}{2000}$$

ตัน

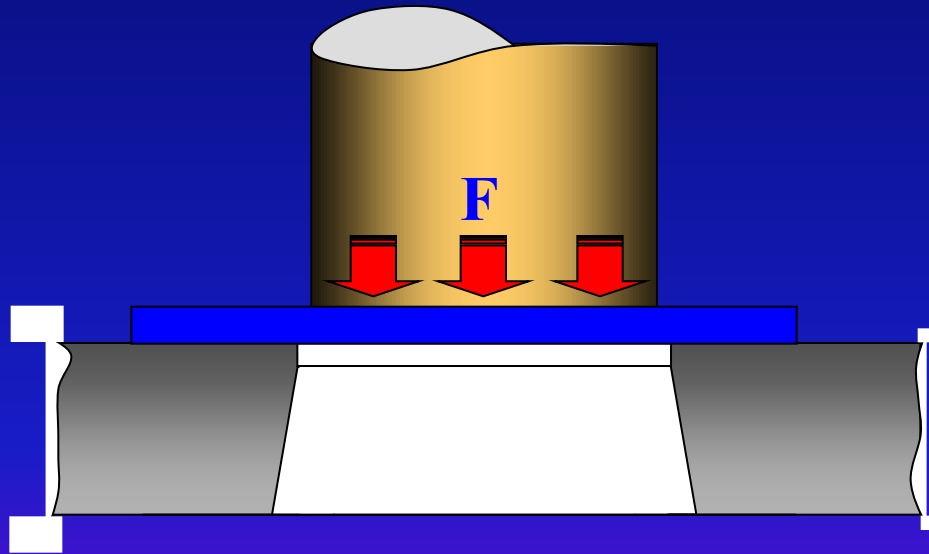

in

$$F = \frac{Lt\sigma_s}{2000}$$

F = แรงที่ใช้ตัด หน่วย **ตัน**

L = ความยาวเส้นรอบรูปการตัด หน่วย นิ้ว

t = ความหนาของโลหะแผ่น หน่วย นิ้ว

$\sigma_s$

= ความแข็งแรงเฉือน หน่วย **ปอนด์ต่อตารางนิ้ว**

metric

$$F = \frac{Lt\sigma_s}{2000}$$

F = แรงที่ใช้ตัด หน่วย **ตัน**



L = ความยาวเส้นรอบรูปการตัด หน่วย เมตร

t = ความหนาของโลหะแผ่น หน่วย เมตร

$\sigma_s$

= ความแข็งแรงเฉือน หน่วย **นิวตันต่อตารางเมตร**


# แรงที่ใช้ตัดโดยพันธ์และคายมีผิวหน้าคมตัดแบบตัดเฉือน

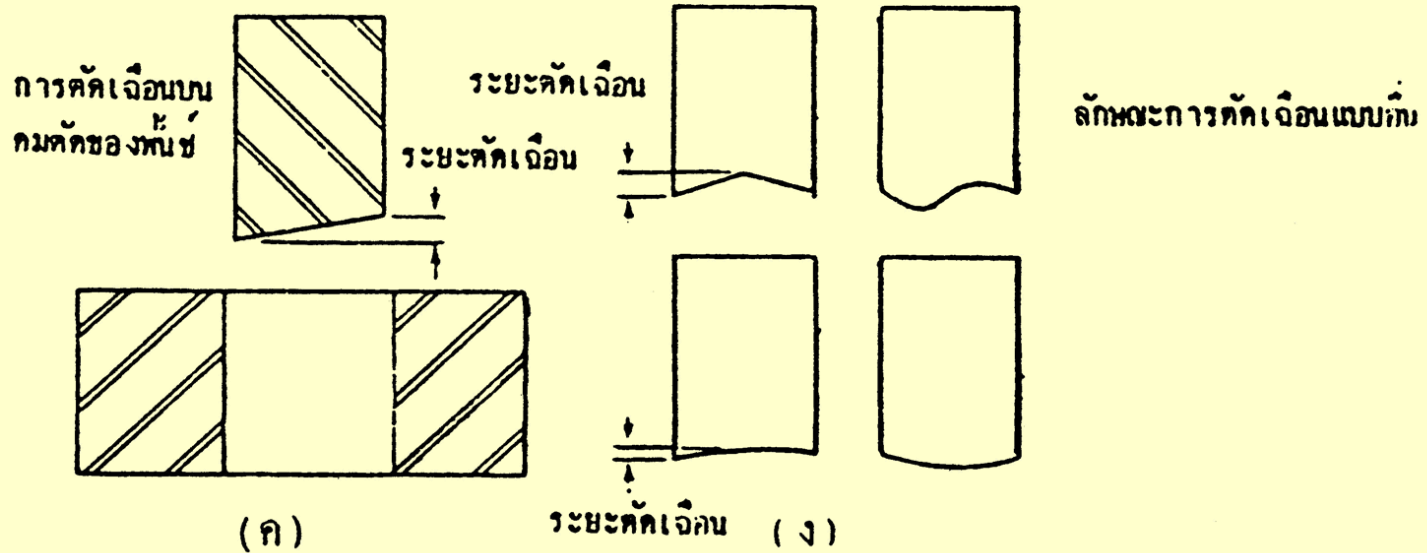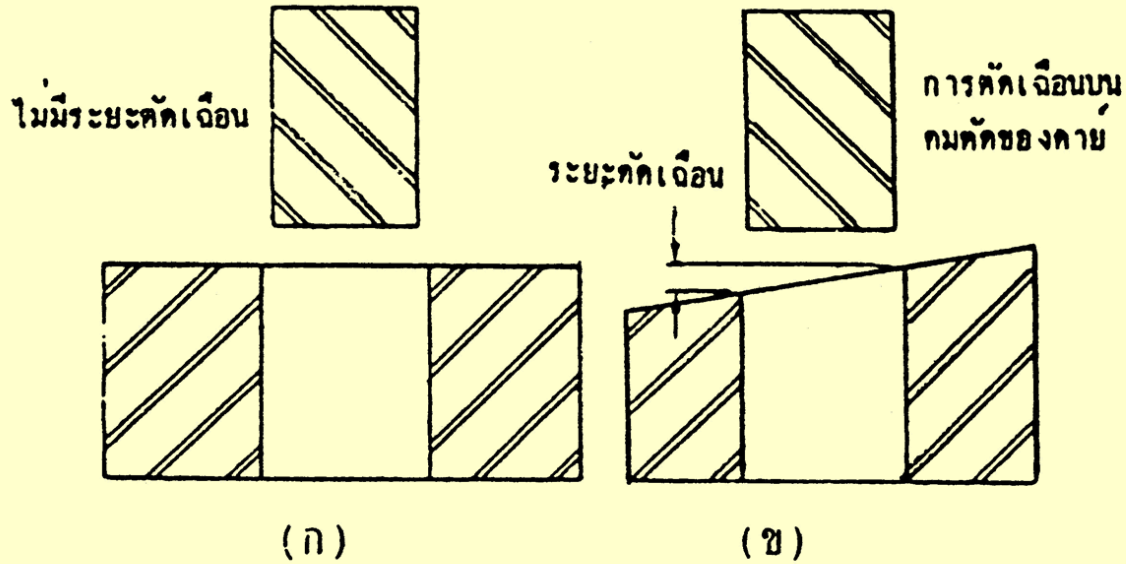

# แรงที่ใช้ตัดโดยพันธ์และดาวยมีผิวหน้าคมตัดแบบตัดเฉือน

$$FS = KF$$

ต้น

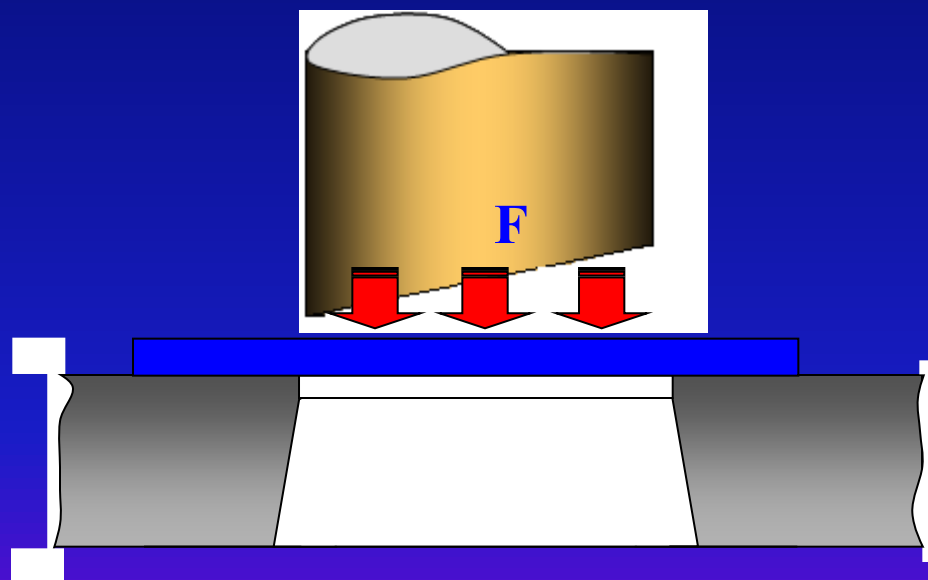

# สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$F_s = KF$$



$$K = \frac{tP}{S}$$

**K** คือ ค่าคงที่เป็นอัตราส่วนระหว่างระยะกินลึกกับ  
ระยะตัดเฉือนคมตัด

**F<sub>s</sub>** คือ แรงที่ใช้ในการตัดเฉือนคมตัด หน่วย **ตัน**

**S** คือ ระยะตัดเฉือนคมตัดบนพื้นผิวหรือตาย หน่วยนิ้ว


**P** คือ เพอร์เซ็นต์ระยะกินลึก

# แรงปลดแผ่นชิ้นงานให้หลุดออก (Stripping force)

โลหะแผ่นเมื่อตัดรูออกไปแล้วรูจะติดพันซ์ขึ้นไป

- การดึงตัวกลับของเนื้อโลหะบางส่วนที่อยู่รอบ ๆ รู ในภาวะยึดหยุ่นตัว
  - โลหะแผ่นมีความแข็งและบาง ใช้แรงปลดแผ่นชิ้นงานน้อย
  - โลหะที่ผ่านการอบคืนตัวและโลหะที่อ่อน ใช้แรงปลดออกมากกว่า
- มีแนวโน้มที่จะเกิดการเชื่อมแบบเย็นตัวได้ง่าย
- แรงปลดแผ่นชิ้นงานให้หลุดออกมามีค่าประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ของ

แรงตัด

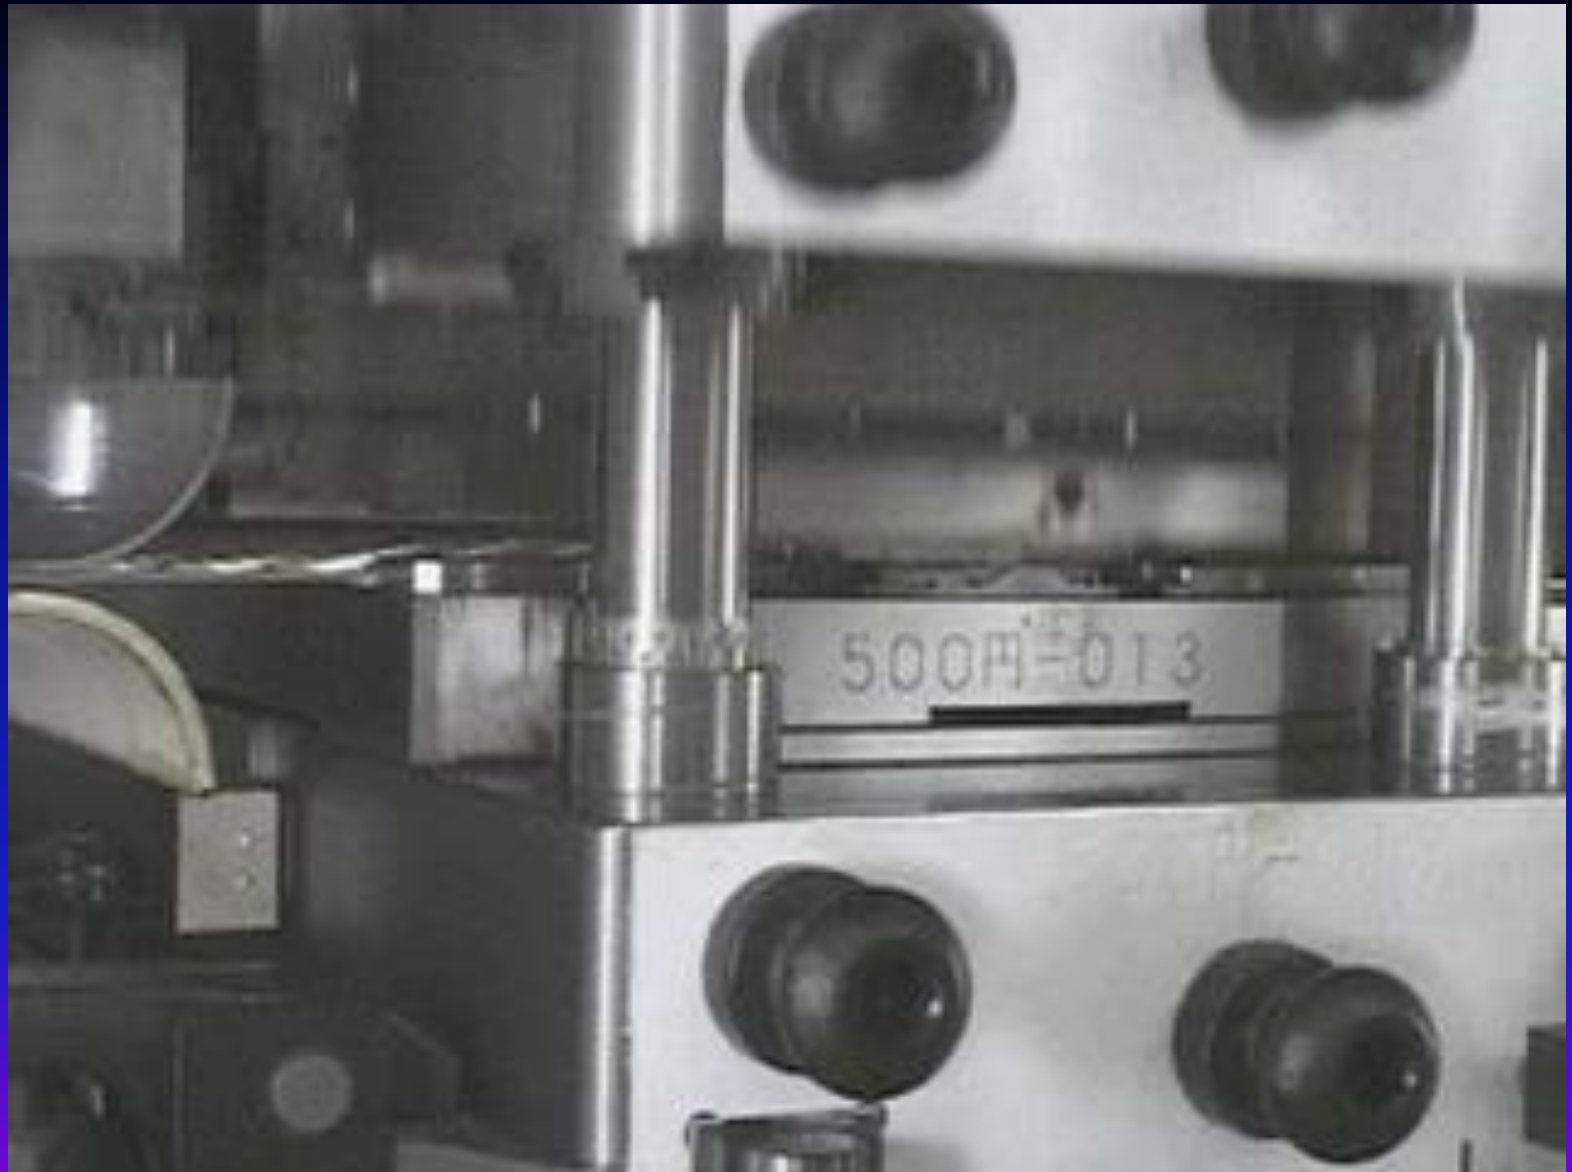




# แรงปลดแผ่นชิ้นงานให้หลุดออก (Stripping

Force)

(Punch and Die)

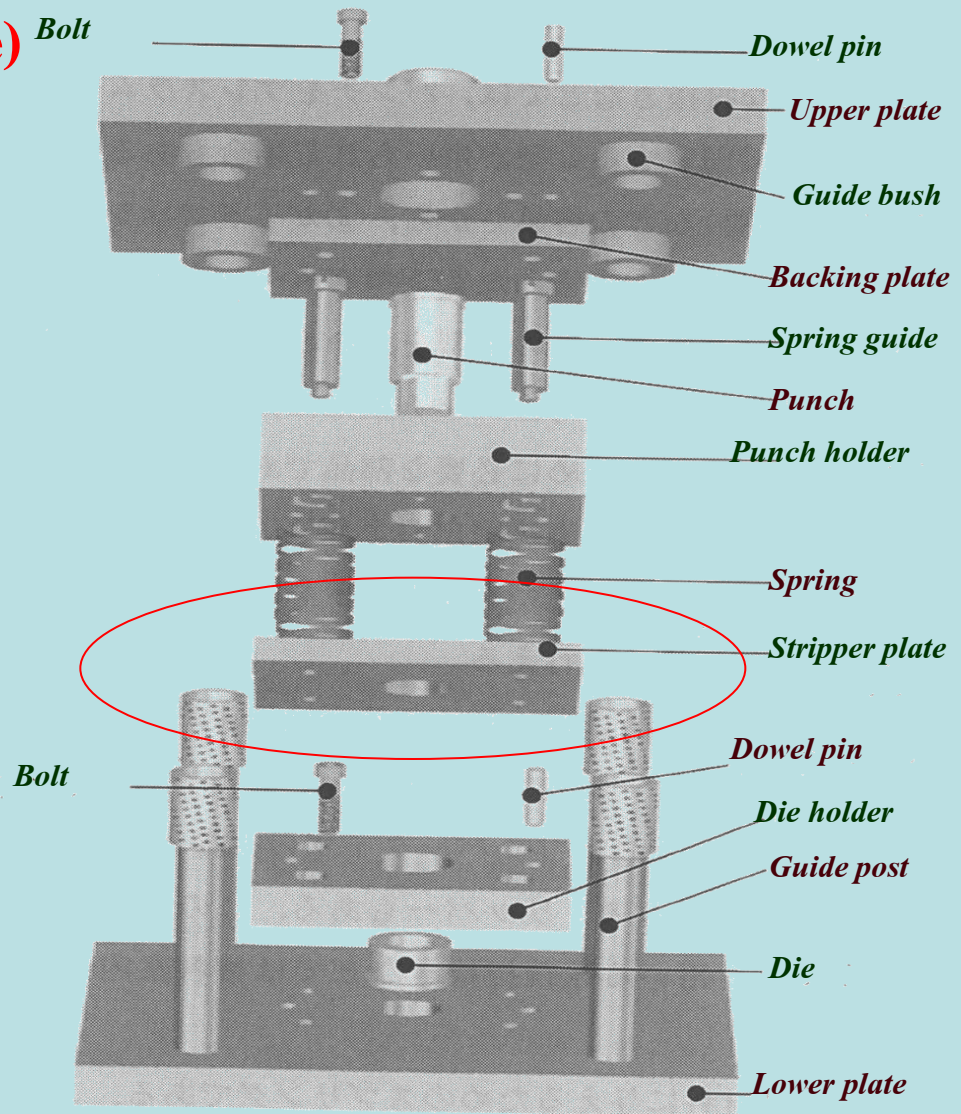


# ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับแรงปลดแผ่นชิ้นงาน

1. โลหะอ่อนใช้แรงปลดแผ่นชิ้นงานมากกว่า
2. การใช้ขนาดช่องว่างแม่พิมพ์น้อย ต้องใช้แรงปลดชิ้นงานมากกว่า
3. การตัดที่เกิดขึ้นใกล้ ๆ ขอบของโลหะ ใช้แรงปลดชิ้นงานน้อย เพราะโลหะดีดตัวออกจากพันธ์ได้ง่าย
4. การตัดที่มีความเร็วสูง จะเป็นตัวทำให้พันธ์ร้อนได้ง่าย จะเกิดการเชื่อมแบบเย็นตัวมากขึ้น ต้องใช้แรงปลดมาก
5. สารหล่อลื่นช่วยลดแรงปลดแผ่นชิ้นงานได้
6. การเจียรนัยพันธ์และตายในแนวตั้ง จะทำให้ใช้แรงปลดแผ่นชิ้นงานน้อยลง

# การตัดเนื้อที่คมตัดของดาบ

## และการตัดขลิบริม

แผ่นเศษ (Scrap) จะบีดงอ

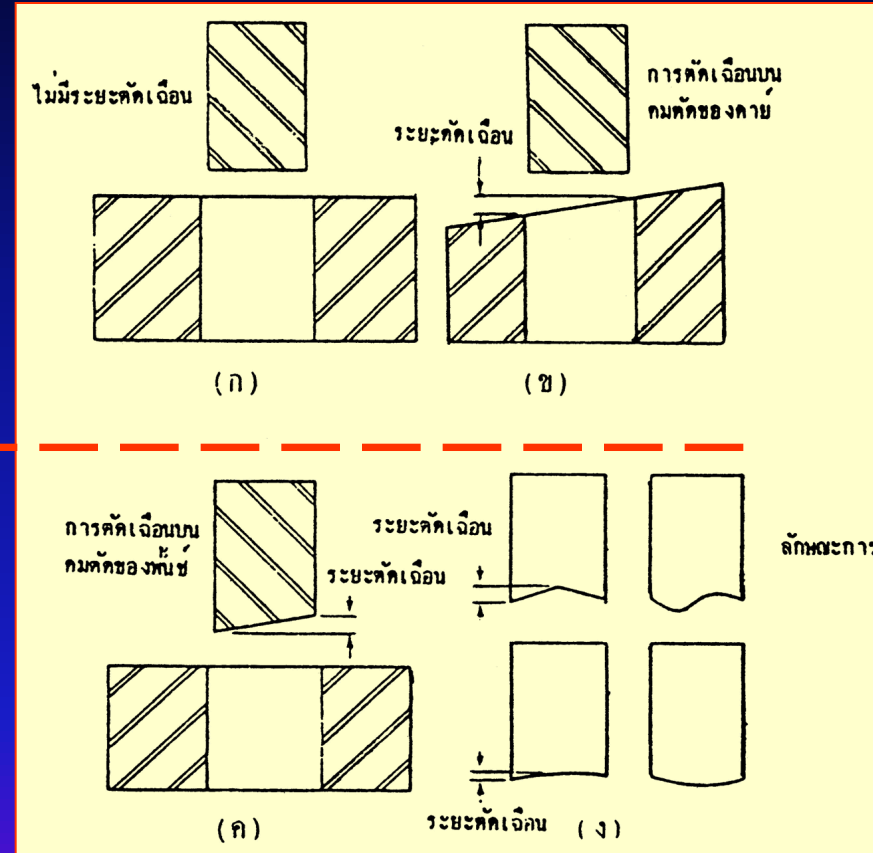

คมตัดเนื้อที่คมตัดของฟันซ์

แผ่นชิ้นงานที่หลุดออกมาจากการตัดจะบีดงอ

แรงปลดแผ่นชิ้นงานสามารถคำนวณได้จากสูตร

$$f_s = 3500L_t$$

ในที่นี้  $f_s$  คือแรงปลดแผ่นชิ้นงาน หน่วยปอนด์

$$1 \text{ กก.} = 2.2 \text{ ปอนด์}$$

$$1 \text{ ปอนด์} = 0.454 \text{ กก.}$$

## ตัวอย่างที่ 5.1

ต้องการผลิตแหวนรองแป้นเกลียว

หนา 0.060 นิ้ว


ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู 3/8 นิ้ว

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนอก 3/4 นิ้ว

วัสดุเหล็กกล้า SAE 1010 มีความแข็งแรงทางดึงสูงสุด 35,000 ปอนด์ต่อ

ตารางนิ้ว คำนวณหา

- 1) แรงที่ใช้ในการตัดแหวนรองแป้นเกลียวโดยตัดทั้งรูและแผ่นแหวน
- 2) แรงที่ต้องใช้ในการตัดแผ่นแหวนอย่างเดียว
- 3) วัสดุชนิดนี้มีเปอร์เซ็นต์ระยะกินลึก 60 เปอร์เซ็นต์และทำคมเฉือนเอียงที่พันธ์  $L = 0.050$  นิ้ว หาแรงในการตัดแผ่นแหวนอย่างเดียว
- 4) แรงปลดแผ่นแหวนรองแป้นเกลียวให้หลุดออกจากพันธ์ทั้งสองตัว

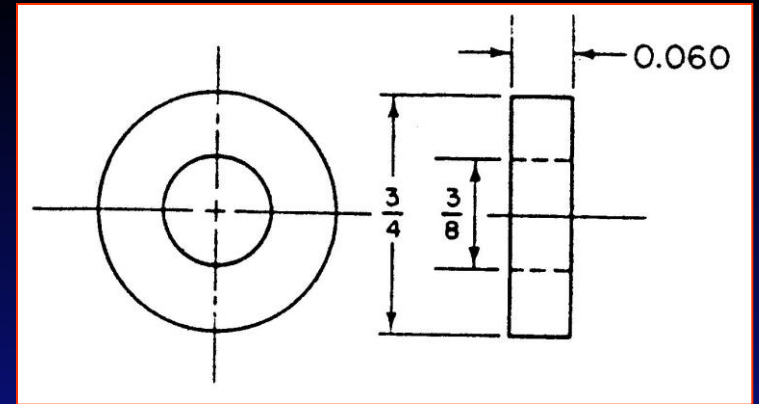

1. แรงที่พื้นที่ทั้งสองตัวตัดชิ้นงาน โดยไม่ทำคมตัด  
เฉือนบนแท่งพื้นที่

$$F = \frac{Lt\sigma_s}{2000} = \frac{\pi(D+d)t\sigma_s}{2000} = \frac{\pi(0.75 + 0.375)0.06(35000)}{2000} = 3.7$$

$$= 3.7 \text{ ตัน}$$

2. แรงที่พันธึบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ตัดชิ้นงาน

$$F = \frac{\pi(d)t\sigma_s}{2000} = \frac{\pi(0.75)(0.06)(35000)}{2000} = 2.47$$

= 2.47 ตัน

3. แรงที่พันธซ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $3/4$  นิ้ว ตัดชิ้นงานและ  
ทำการเชื่อมคมตัดที่ปลายพันธซ์เป็นระยะ  $0.05$  นิ้ว

$$F_s = KF$$

$$K = \frac{tP}{s} = \frac{(0.06)}{(0.05)} \times \frac{(60)}{(100)} \times 2.47$$

$$= 1.78 \text{ ตัน}$$



#### 4. แรงในการปลดแผ่นชิ้นงานบนพื้นที่ทั้งสองตัว

$$f_s = 3500 \text{ Lt} = 3500 \pi (0.75 + 0.375)(0.06)$$

$$= 742 \text{ ปอนด์}$$

$$1 \text{ กก.} = 2.2 \text{ ปอนด์}$$

$$1 \text{ ปอนด์} = 0.454 \text{ กก.}$$

$$= 336.868 \text{ kg.}$$

ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ของแรงตัด 3.7 ตัน

## เอกสารอ้างอิง

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ พ.ศ. 2550, ชุดสื่อการสอน

วิชา การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ, สถาบันไทย-เยอรมัน

ชานนท์ สุขตาอยู่, รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์, แม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น, สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย,

2547

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ, **Sheet Metal And DIE**

**Design, E-learning,** มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,

2551

<http://eu.lib.kmutt.ac.th/elearning/Courseware/TEN437/main.html>

จบจบจบ